



**WOOD & METAL SPRAYER  
W 100  
PŘEKLAD PŮVODNÍHO  
NÁVODU K OBSLUZE**

CZ



1

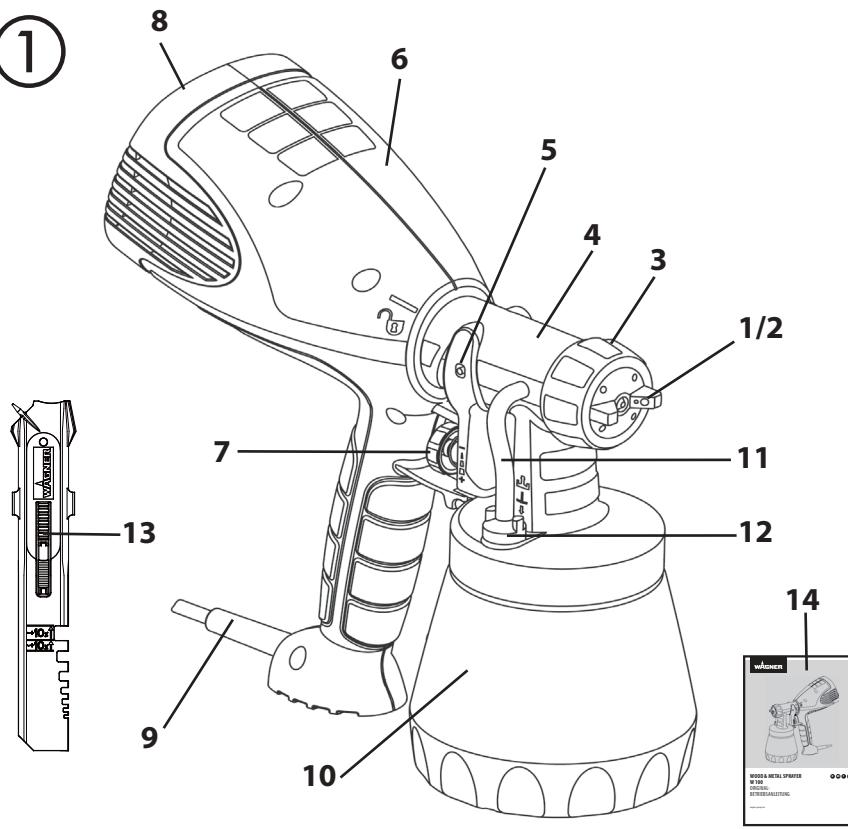

2

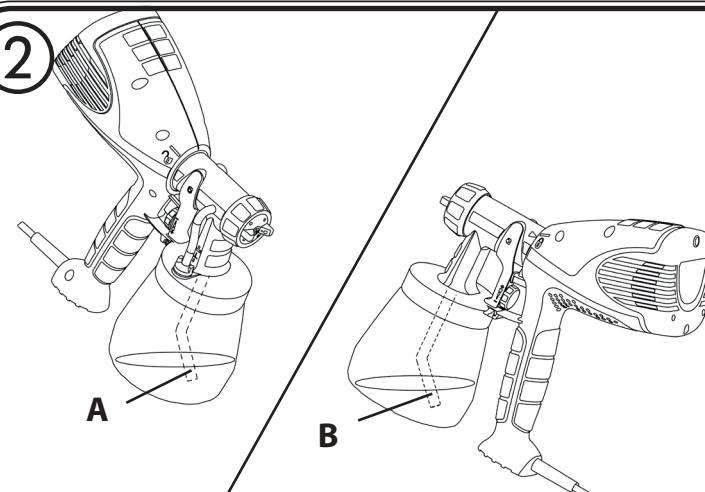

3

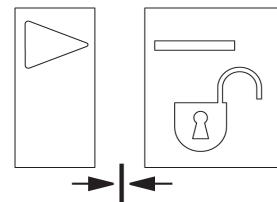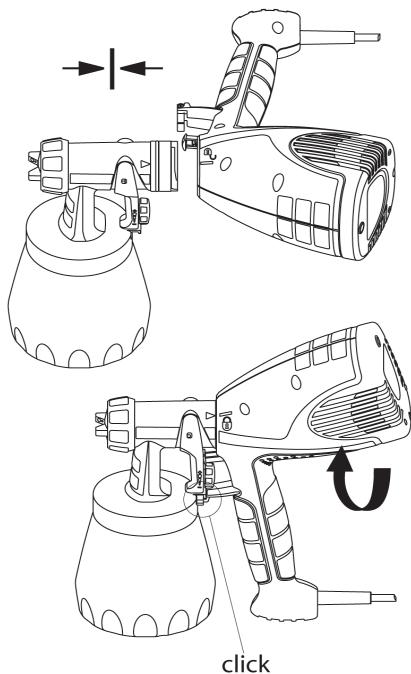





4







A

B

C

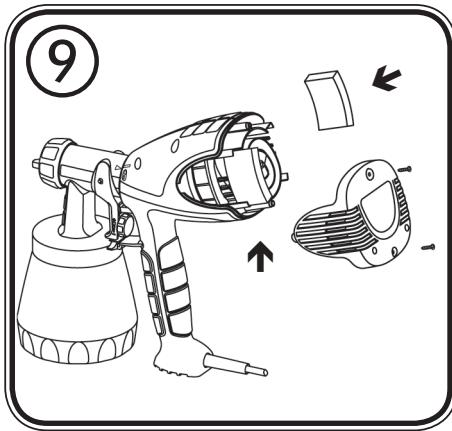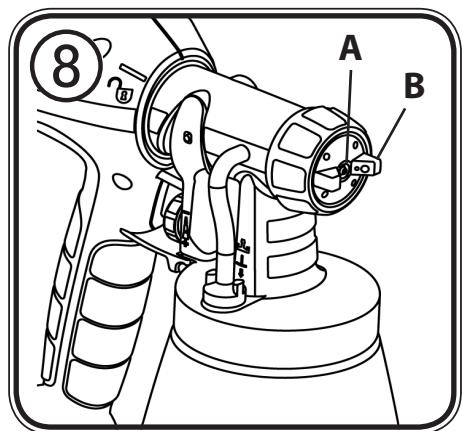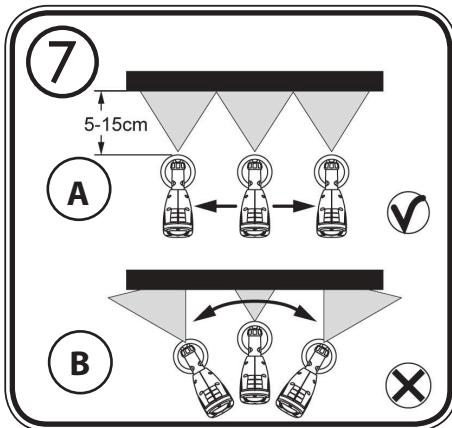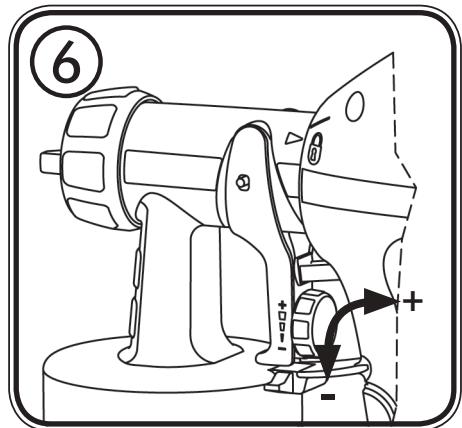

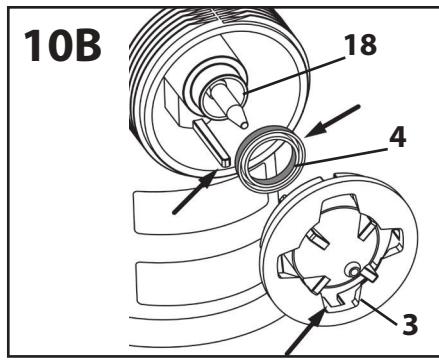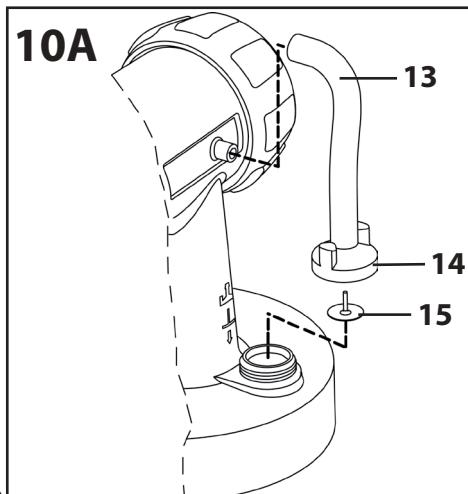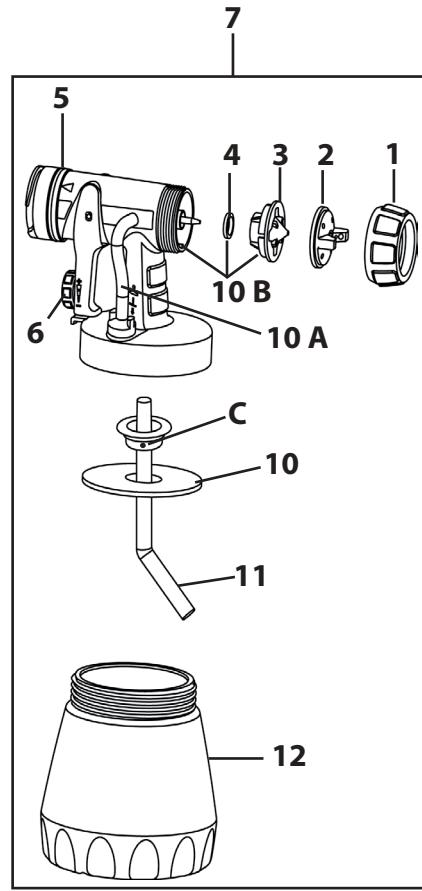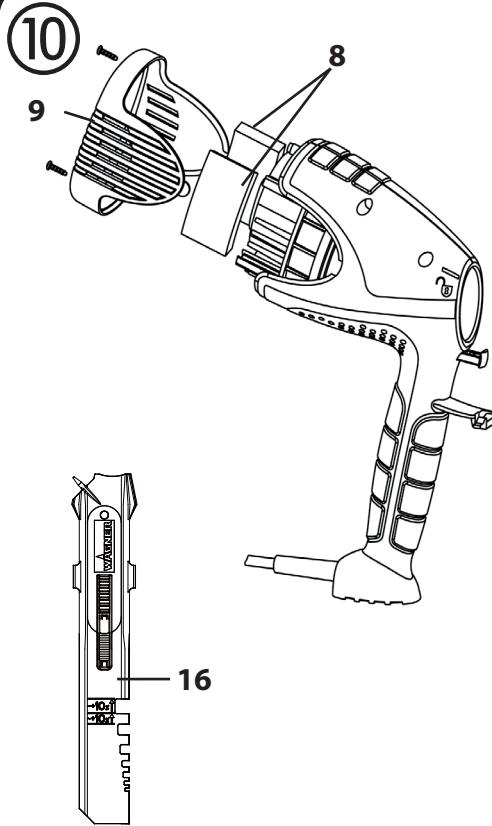

## Obsah

1. Vysvětlení použitých symbolů .....	1
2. Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	1
3. Bezpečnostní pokyny pro stříkací pistole .....	4
4. Popis/ Rozsah dodávky .....	5
5. Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování .....	5
6. Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování .....	5
7. Příprava nátěrové hmoty .....	5
8. Uvedení do provozu .....	6
9. Seřízení požadovaného tvaru paprsku .....	6
10. Seřízení množství materiálu (obr. 6) .....	7
11. Technika nástřiku .....	7
12. Přerušení práce do 4 hodin .....	7
13. Ukončení práce a čištění .....	7
14. Údržba .....	9
15. Seznam náhradních dílů .....	9
16. Příslušenství .....	9
17. Odstraňování poruch .....	10
18. Technické údaje .....	11
19. Ochrana Životního prostředí .....	12
20. Důležité upozornění související se zárukou na produkt! .....	12

## DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto značkového výrobku od firmy Wagner a jsme přesvědčeni o tom, že vám přinese mnoho radosti.

Před uvedením do provozu si podrobně přečtěte návod na obsluhu a řídte se bezpečnostními upozorněními. Návod na obsluhu důkladně uschovějte a přiložte ho k výrobku, pokud ho odevzdáte jiným osobám.

Máte-li nějaké otázky, podněty a přání, jsme vám k dispozici na telefonním čísle uvedeném na zadní straně nebo na e-mailové adresě info@aplikacebarev.cz.

## 1. Vysvětlení použitých symbolů

	Tento symbol upozorňuje na potenciální nebezpečí pro vás příp. vás přístroj. Pod tímto symbolem jsou uvedeny důležité informace, jak zabránit zranění a škodám na přístroji.
	Nebezpečí úderu elektrickým proudem
	Označuje tipy k použití a jiné obzvláště užitečné informace.
	Náradí a příslušenství označené tímto symbolem je vhodné ke zpracování růdkých materiálů, jako jsou např. laky, lazury a speciálně na to určené barvy na stěny. Pokud je materiál označený tímto logem, je mimořádně vhodný k použití společně s příslušným náradím.

## 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Pozor!



**Je třeba si přečíst veškeré pokyny.** Zanedbání dále uvedených pokynů může vést k zasazení elektrickým proudem, požáru anebo k závažnému poranění. **Návod na obsluhu důkladně uschovějte a přiložte ho k výrobku, pokud ho odevzdáte jiným osobám.** Výraz "elektrické nářadí" používaný v následujícím textu se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátorové baterie (bez síťového kabelu).

### 1. Bezpečnost na pracovišti

**a) V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení.**

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou být zdrojem úrazů.

**b) S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.

c) Elektrické náradí používejte mimo dosah dětí a jiných osob. Při rozptylování pozornosti můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.

## 2. Elektrická bezpečnost

- a) Připojovací vidlice přístroje musí odpovídat zásuvce. Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat. Spolu s přístroji chráněnými zemněním nepoužívejte žádné přizpůsobovací adaptéry (vidlice). Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- b) Zabraňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami. Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- c) Přístroj chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- d) Nezneužívejte kabel k nošení přístroje, zavěšování ani k vytahování vidlice ze zásuvky. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly přístroje. Poškozený nebo překroucený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- e) Používáte-li elektrické náradí na volném prostranství, použijte jen takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné také pro venkovní použití. Použití vhodného prodlužovacího kabelu pro práci ve venkovním prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- f) Je-li nezbytné používat zařízení ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče zamezuje vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## 3. Bezpečnost osob

- a) Při práci s elektrickým náradím budte pozorní, soustředte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při použití přístroje může vést k závažnému zranění.
- b) Používejte osobní ochranné pomůcky a stále nosete ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického náradí, snižuje riziko zranění.

- c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než elektrické nářadí připojíte k napájecímu zdroji, zvedněte ho, nebo ho budete přenášet, ujistěte se, že je vypnuté.** Jestliže máte prst na spínači při přenášení přístroje nebo je k napájení připojován zapnutý přístroj, může dojít k nehodě.
- d) **Než přístroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otácejícím se dílu přístroje, může způsobit zranění.
- e) **Nepřeceňujte své možnosti. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu.** Tako můžete mít přístroj lépe pod kontrolou i v neočekávaných situacích.
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a ru kavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.

#### 4. Uvážlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání

- a) **Nepřetěžujte přístroj. Pro daný druh práce použijte elektrické nářadí, které je k tomu určeno.** S vhodným elektrickým nářadím budete v odpo vidajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.
- b) **Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný.** Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním přístroje, výměnou dílů příslušenství nebo před odložením přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neočekávanému spuštění přístroje.
- d) **Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tento návod.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.
- e) **Pečlivě ošetřujte přístroj. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně pracují a nepříčí se, zda některé díly nejsou zlomené nebo poškozené natolik, že to nepříznivě ovlivňuje funkci přístroje. Před použitím přístroje poškozené díly opravte.** Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické nářadí.
- f) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje.** Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést nebezpečným situacím.

## 5. Servis

- a) Přístroj svěrte k opravě jen kvalifikovaným odborníkům a s použitím originálních náhradních dílů. Tako je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.**
- b) V případě poškození kabelu síťového připojení přístroje musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisem pro zákazníky či jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení zdraví.**

## 3. Bezpečnostní pokyny pro stříkací pistole

- V provoznách, které podléhají ustanovením o bezpečnosti proti výbuchu, nesmi být přístroj používán.
- V okoli mista, kde se provádí stříkání, se nesmi nacházet žádné zdroje vznicení např. otevřený oheň, hořící cigarety, doutníky, dýmky, jiskření, žhavé dráty, horké plochy atd.
- V žádném případě nestříkejte látky, jejichž nebezpečnost není známa.
- Před jakoukoli prací na stříkaci pistoli vytáhněte vidlici ze si\_ové zásuvky.
- Stříkací pistole nesmi být používána k nástřiku hořlavých láttek.
- Stříkací pistole nesmi být čištěny s použitím hořlavých rozpouštědel.
- Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkávané látky a říte se textem na nádobě nebo pokynu dodanými výrobcem dané látky.

**Pozor:** Používejte ochranu dýchacího ústrojí: Mlha z barvy a výpary rozpouštědla jsou zdraví škodlivé. Pracujte jen v dobře větraných prostorách nebo s použitím nuceného větrání. Doporučuje se nošení pracovního oděvu, ochranných brýlí, chráničů sluchu a rukavic.



### POZOR, NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

**Stříkací pistoli nikdy nesmírejte proti sobě, jiným osobám nebo zvířatům.**



**Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou.  
Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu!**



**Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem. Zkontrolujte těsnění trysky před každým použitím.**

- Při práci s přístrojem W 100 v mistnosti a rovněž venku dbejte na to, aby přístrojem nebyly nasávány páry rozpouštědla.
- Na volném prostranství pamatujte na směr větru. Působením větru může být náterová hmota odváta na velkou vzdálenost a způsobit škody. Při práci v mistnostech musí být zaručeno dostatečné větrání.
- Nenechávejte s přístrojem manipulovat děti.

- Neotvirejte přístroj k tomu, abyste sami prováděli opravy elektrické části!



Přístroj se smí používat jen s funkčním ventilem. **Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. 1, poz.11), přístroj dále nepoužívejte!**

Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu.

- **Střikací pistoli nepokládejte.**

**Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER je zaručeno splnění všech bezpečnostních předpisů.**

## 4. Popis/ Rozsah dodávky

Popis / Rozsah dodávky (obr. 1)	
1) Vzduchová clona	2) Tryska
3) Přesuvná matice	4) Střikací pistole, přední dil
5) Ovládací rukojeť	6) Střikací pistole, zadní dil
7) Regulace množství materiálu	8) Kryt vzduchového filtru
9) Siťový kabel	10) Nádobka
11) Vzduchová hadice	12) Ventil
13) Míchací tyčinka	14) Návod k obsluze
15) Náhradní těsnění trysky *	16) Mazací tuk*

\* Nachází se v nádobce, před uvedením do provozu ho vyjměte!

## 5. Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování

Laky (emaily) ředitelné rozpouštědlem a ředitelné vodou, lazury, základní nátěry, dvousložkové emaily (emaily), průsvitné smyaty, krycí nátěry pro vozidla, mořidla a prostředky na ochranu dřeva. Všechny nátěrové látky s červeným logem Perfect Spray

## 6. Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování

Barvy na stěny bez červeného loga Perfect Spray, louhy a nátěrové hmoty obsahující kyseliny. Hořlavé nanášené látky.

## 7. Příprava nátěrové hmoty

S použitím přiložených stříkacích nástavců je možno nastříkávat barvy, laky a lazury neředěné nebo nepatrne ředěné. Podrobné informace najdete v technickém datovém listu výrobce barvy (→ stáhněte z Internetu).

1. Rozmíchejte materiál a potřebné množství naplňte do zásobníku barvy.

## Doporučení pro ředění

Stříkaný materiál	
Lazury	neředěno
Prostředky na ochranu dřeva, mořidla, oleje, dezinfekční prostředky, prostředky na ochranu rostlin	neředěno
Nátěrové hmoty ředitelné rozpouštědlem nebo ředitelné vodou, základní nátěry, krycí nátěry pro vozidla, silnovrstvé lazury	ředění 5 - 10 %
Barvy na stěny s červeným logem Perfect Spray	zředěte podle údajů od výrobce

**2.** Jestliže je dodávané množství příliš malé, provádějte ředění v krocích 5 - 10 % až dodávané množství odpovídá vašim požadavkům.

## 8. Uvedení do provozu

Před připojením k síti zkontrolujte, zda napětí sitě souhlasí s údajem uvedeným na výrobním štítku.

- Odšroubujte nádobku od stříkací pistole.
- Přizpůsobte výtlačnou trubku (obr. 2). Pri správné poloze výtlačné trubky lze obsah nádobky vystríkat témer beze zbytku.  
Pri práci na ležatých objektech: Výtlačnou trubku otočte smerom dopredu. (Obr. 2 A)  
Strikaci práce na objektech nad hlavou: Výtlačnou trubku otočte smerom dozadu. (Obr. 2 B)
- Nádobku postavte na papírovou podložku a naplňte ji připravenou nátěrovou hmotou nádobku pevně přišroubujte ke stříkaci pistoli.
- Spojte k sobě přední a zadní dil pistole (obr. 3).
- Přístroj odkládejte jen na rovnou a čistou plochu. Přístroj se jinak může překlopit!
- Stiskněte ovládací rukojet. Provedení W 100 má dvoustupňovou ovládací rukojet. V prvním stupni se spustí turbina. Při dalším stlačování ovládací rukojeti se začne dodávat materiál.
- Nastavení tvaru paprsku stříkací pistole.

## 9. Seřízení požadovaného tvaru paprsku

U stříkací pistole je možno nastavit tři různé tvary paprsku podle použití a stříkaného předmětu.



**VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojet.**

Při mírně uvolněné přesuvné matici (obr. 5, 1) otočte vzduchovou clonu (2) do polohy, která odpovídá požadovanému tvaru paprsku (viz šipka). Poté přesuvnou matici opět utáhněte.

- Obr. 4 A** = svislý plochý paprsek → pro vodorovné nanášení barvy  
**Obr. 4 B** = vodorovný plochý paprsek → pro svislé nanášení barvy  
**Obr. 4 C** = kruhový paprsek → pro kouty a hrany a rovněž pro špatně

## 10. Seřízení množství materiálu (obr. 6)

Množství materiálu se nastavuje otáčením regulátoru na ovládaci rukojeti pistole.

- otočení doleva → menší množství materiálu
- + otočení doprava → větší množství materiálu

## 11. Technika nástřiku

- Nástřik rozhodujícím způsobem ovlivňuje to, jak hladký a čistý je povrch před střikáním. Plochy proto dobře připravte a udržujte bez prachu.
- Nestříkané plochy zakryjte.
- Závity a podobná místa na střikaném předmětu zakryjte.
- Je vhodné provést zkoušku nástřiku na papírový karton nebo podobný podklad, aby se určilo vhodné nastavení střikací pistole.
- Důležité:** S nástříkem začínejte mimo stříkanou plochu a bez přerušení uvnitř stříkané plochy.
- **Správně (obr. 7 A)** Stříkací pistoli držte v rovnoramenné vzdálenosti přibližně 5 - 15 cm od stříkaného předmětu.
- **Nesprávně (obr. 7 B)** Silné vytváření mlhy z barvy, nerovnoměrná kvalita povrchu.
- Stříkací pistoli pohybujte rovnoramenně přičně nebo podélně tam a zpět, podle nastavení tvaru paprsku.
- Rovnoměrným vedením pistole se docílí jednotné kvality povrchu.
- Při vytvoření nánosu barvy na trysce (A) a vzduchové cloně (B) (**obr. 8**) očistěte oba díly ředitlem příp. vodou.

## 12. Přerušení práce do 4 hodin

- Vypněte přístroj.
- Při zpracování dvousložkových laků (emailů) je nutno přístroj ihned vyčistit.

## 13. Ukončení práce a čištění

**Odborné čištění je předpokladem řádného provozu přístroje pro nanášení barvy nebo nátěru. Při nesprávném nebo neodborném čištění nepřebíráme nároky na plnění ze záruky.**

- 1) Vytáhněte siťovou vidlici. Pri dlouhých pauzách a po ukončení práce odvzdušne te nádobku. To lze provést krátkým odšroubováním a následujícím uzavřením nádobky nebo stisknutím ovládaci rukojeti a vypuštěním barvy do originální nádoby.

- 2) Rozeberte pistoli. Háky (obr. 3 B "click") mírně stlačte dolů. Přední a zadní část pistole otoče proti sobě a odmontujte je. Odšroubujte nádobku. Zbylý materiál přelijte zpět do obalu s materiélem.
  - 3) Nádobku a výtlačnou trubku zhruba očistěte štětcem. Vyčistěte odvzdušňovací otvor (obr. 10 C).
  - 4) Nádobku naplňte rozpouštědlem nebo vodou. Našroubujte nádobku.
- K čištění nepoužívejte hořlavé látky.**
- 5) Pistoli opět sestavte (obr. 3).
  - 6) Zasuňte siťovou vidlici, zapněte přístroj a rozpouštědlo nebo vodu z nádobky vystříkejte do vhodné nádoby nebo na hadr.
  - 7) Shora uvedený postup opakujte, až z trysky vychází jen čisté rozpouštědlo nebo voda.
  - 8) Vypněte přístroj a vytáhněte siťovou vidlici.
  - 9) Odšroubujte a vyprázdněte nádobku.
  - 10) Vytáhněte výtlačnou trubku s tesnením nádobky.

**Pozor!** K čištění tesnení, membrány a otvoru trysek nebo vzduchových otvorů strikaci pistole nikdy nepoužívejte špicaté kovové predmety. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmínečně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.

- 11) Vzduchovou hadici (obr. 10 A, 13) vytáhněte nahoru z telesa pistole. Našroubujte viko ventilu (14). Vyměte membránu (15). Všechny díly pečlivě ocistěte.



**VÝSTRAHA! Zadní díl pistole nikdy nedržte pod vodou ani jej neponořujte do kapaliny. Těleso čistěte jen navlhčeným hadrem.**

- 12) Vnější povrch strikaci pistole a nádobky očistěte hadrem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
- 13) Odšroubujte přesuvnou matici, sejměte vzduchovou clonu a trysku. Vzduchovou clonu, těsnění trysky a trysku očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.

## Sestavení

Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 10 A, 15).

- 1) Membránu (obr. 10 A, 15) nasadte **kolíkem nahoru** na spodní dil ventilu. Viz označení na telesu pistole.
- 2) Viko ventilu (obr. 10 A, 14) opatrne nasadte a přišroubujte.
- 3) Vzduchovou hadici (obr. 10 A, 13) nasadte na viko ventilu a na vsuvku na telesu pistole.



**Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.**

- 4) Těsnění trysky (obr. 10 B, 6) posunout přes jehlu (18), drážka (štěrbina) při tom musí ukazovat směrem k Vám.

- 5) Trysku (obr. 10 B, 3) nasadte na teleso pistole a otáčením vyhledejte správnou polohu.
- 6) Nasadte vzduchovou clonu a trysku a utáhněte presuvnou matici.
- 7) Tesnení nádobky nasadte zespodu na výtlacnou trubku a posunte až k osazení. Přitom mírně otáčejte tesnením nádobky.
- 8) Výtlacnou trubku s tesnením nádobky zasunte do telesa pistole.

## 14. Údržba



**Pozor!** S přístrojem nikdy nepracujte bez vzduchového filtru, mohlo by dojít k nasát nečistoty a k ovlivnění provozu přístroje. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku.

- V případě znečištění vyměňte vzduchový filtr. (Obr. 9).
- Aby byla montáž pistole jednodušší, po čištění naneste na Okroužek na predním dílu pistole (obr. 10, 5) hrubou vrstvu mazacího tuku (je priložený).

## 15. Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů (obr. 10)		
Poz.	Název	Obj. číslo
1	Přesuvná matice	2362 873
2	Vzduchová clona	2362 877
3	Tryska (2,5mm)	2362 878
4	Těsnění trysky	0417 706
5	Okroužek	2362 875
6	Regulace množství materiálu s pružinou, kompletní	0417 910
7	Standardní stříkač nástavec spolu s nádobkou 800 ml	2361 730
8	Sada vzduchových filtrů	0417 912
9	Kryt vzduchového filtru	2362 874
10	Těsnění nádrže	2323 039
11	Výtlacná trubka	2362 876
12	Nádobka s vkem	0413 909
13,14,15	Vzduchová hadice, vko ventilu, membrána	2304 027
16	Míchací tyčinka	2304 419
17	Mazací tuk (bez zobrazení)	2315 539

## 16. Příslušenství

Nový CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkačím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.



**Nedoporučujeme používat W 100 se stříkacím nástavcem WallPerfect.**

**Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese  
[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)**

## 17. Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Náprava
Z trysky nevychází žádná nátěrová hmota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryska ucpána</li> <li>• Výtláčná trubka ucpána</li> <li>• Nastavení množství materiálu je otočeno příliš doleva (-)</li> <li>• Výtláčná trubka uvolněna</li> <li>• Nevytváří se tlak v nádobce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vyčistit</li> <li>→ Vyčistit</li> <li>→ Otočit doprava (+)</li> <li>→ Zasunout</li> <li>→ Utáhnout nádobku</li> </ul>
Nátěrová hmota odkapává z trysky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryska uvolněna</li> <li>• Tryska opotřebována</li> <li>• Těsnění trysky chybí nebo je opotřebené</li> <li>• Nános náterové hmoty na vzduchové clone, trysce nebo jehle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Utáhnout</li> <li>→ Vyměnit</li> <li>→ Vložte neporušené těsnění trysky</li> <li>→ Vyčistit</li> </ul>
Příliš hrubé rozprašování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nátěrová hmota má příliš velkou viskozitu</li> <li>• Množství materiálu je příliš velké</li> <li>• Šroub pro seřízení množství materiálu je otočen příliš doprava (+)</li> <li>• Tryska je znečištěna</li> <li>• Vzduchový filtr je silně znečištěn</li> <li>• Příliš nízké vytváření tlaku v nádobce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rozředit</li> <li>→ Šroub pro seřízení množství materiálu otočte doleva (-)</li> <li>→ Vyčistit</li> <li>→ Vyměnit</li> <li>→ Utáhnout nádobku</li> </ul>
Stříkaný paprsek pulzuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nátěrová hmota v nádobce dochází</li> <li>• Vzduchový filtr silně znečištěn</li> <li>• Těsnění trysky chybí nebo je opotřebené</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Doplnit</li> <li>→ Vyměnit</li> <li>→ Vložte neporušené těsnění trysky</li> </ul>

Porucha	Příčina	Náprava
Nátěrová hmota tvoří záclony	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Šroub pro nastavení množství materiálu otočte doleva (-)</li> </ul>
Přelišné množství mlhy z nátěrové hmoty (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzdálenost od stříkaného předmětu je příliš velká</li> <li>Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zmenšete vzdálenost stříkaní</li> <li>→ Šroub pro nastavení množství materiálu otočte doleva (-)</li> </ul>
Barva ve vzduchové hadici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membrána je znecištěna</li> <li>Membrána je vadná</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vycistete membránu</li> <li>→ Vymenete membránu</li> </ul>

## 18. Technické údaje

Technické údaje	
Max. viskozita:	90 DIN-s
Napětí:	230 V~
Příkon:	280 W
Výkon rozprašování:	65 W
Klasa ochrany:	I
Hladina hluku:*	79 dB (A); Kolísavost K = 4 dB (A)
Akustický výkon:*	92 dB (A); Kolísavost K = 4 dB (A)
Hladina vibrací:*	< 2,5 m/s <sup>2</sup> ; Kolísavost K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost:	1,3 kg

\* Měřeno podle EN 60745-1

## Informace o hladině vibrací

Uvedená hladina vibrací byla naměřená podle normované zkušební metody a může se použít k porovnání různého elektrického nářadí. Hodnota hladiny vibrací se používá i pro úvodní odhad zatížení vibracemi.

**Pozor!** Emisní hodnota vibrací se během skutečného používání elektrického nářadí může lišit od uvedené hodnoty v závislosti na druhu a způsobu, jakým se elektrické nářadí používá. Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhující osoby, které se zakládají na odhadu přerušení během skutečných podmínek při používání (přitom je třeba zohlednit všechny podíly provozního cyklu, například doby, během nichž je elektrické nářadí vypnuté, a takové doby, během nichž je sice zapnuté, ale běží bez zátěže).

## 19. Ochrana Životního prostředí



Náradí včetně příslušenství a obalu by se mělo odevzdat k ekologické recyklaci. Při likvidaci nedávajte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě.

Zbytky barev a rozpouštědla se nesmějí vylévat do kanalizace, odtokového systému, ani do domovního odpadu. Musejí se zlikvidovat zvlášť jako nebezpečný odpad. Řídte se přitom pokyny uvedenými na obalech výrobků.

## 20. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Podle nařízení EU odpovídá výrobce za vady svého výrobku neomezeně pouze v případě, že veškeré díly pocházejí od tohoto výrobce nebo byly tímto schváleny, zařízení byla správně a odborně namontována a jsou správným způsobem provozována. V případě použití cizího příslušenství a náhradních dílů může dojít k úplnému nebo částečnému zániku odpovědnosti, vede-li použití cizího příslušenství nebo náhradních dílů k vadám výrobku.

### 3+1 roky záruka

Platnost záruky je 3 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladni stvrzenec). Záruka se prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud je zařízení do 4 týdnů od zakoupení zaregistrováno na internetových stránkách [www.wagner-group.com/3plus1](http://www.wagner-group.com/3plus1). Registrace je možná pouze tehdy, jestliže kupující prohlásí, že souhlasí s uložením svých údajů, které při registraci uvede. Záruka zahrnuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně souvisí s použitím závadných materiálů při výrobě nebo s montážní chybou, nebo na bezplatnou výměnu vadných částí. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s našim návodem k obsluze, vylučuje nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny díly podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhrazujeme si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevřen jinými osobami než servisním personálem firmy WAGNER. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahuje. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věci a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhrazujeme provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obrátěte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.



## EG Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovidá následujicím příslušným podminkám:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Přibuzné harmonizované normy:

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 50580:2012+A1:2013, EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+Corrigendum 1997+A1:2001  
+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

i.V. T. Jeltsch

Senior Vice President  
Global Product Strategy & Planning

i. V. J. Ulbrich

Vice President Engineering

Osoba odpovědná za dokumentaci

**WAGNER**® J.Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

<b>D</b>	<b>J. WAGNER GMBH</b> Otto-Lilienthal-Str. 18 88677 Markdorf T +49 0180 - 55 92 46 37 F +49 075 44 -5 05 11 69	<b>SK</b>	<b>E-CORECO SK S.R.O.</b> Královská ulica 8/7133 927 01 Šaľa T +42 1948882850 F +42 1313700077	<b>CZ</b>	<b>E-CORECO S.R.O.</b> Na Roudné 102 301 00 Plzeň T +42 734 792 823 F +42 227 077 364
<b>F</b>	<b>WAGNER FRANCE S.A.R.L.</b> 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtabœuf 91978 Les Ulis Cedex T +33 0825 011 111 F +33 (0) 1 69 81 72 57	<b>GB</b>	<b>WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD</b> Opus Park Moorfield Road Guildford Surrey GU1 1SZ T +44 (0) 1483 - 454666 F + 44 (0) 1483 - 454548	<b>H</b>	<b>HONDIMPEX KFT.</b> Kossuth L. u. 48-50 8060 Mór T +36 (-22) - 407 321 F +36 (-22) - 407 852
<b>DK</b>	<b>ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S</b> Stationsvej 13 3550 Slangerup Danmark T +45 47 33 74 00 F +45 47 33 74 01	<b>NOR</b>	<b>ORKLA HOUSE CARE NORGE AS</b> Nedre Skøyen vei 26, PO Box 423, Skøyen 0213 Oslo T +47 22 54 40 19	<b>PL</b>	<b>PUT WAGNER SERVICE</b> ul. E. Imliei 27 41-605 Świetochlowice T +48 32 - 346 37 10 F +48 32 - 346 37 13
<b>S</b>	<b>ORKLA HOUSE CARE AB</b> Box 133 564 23 Bankeryd Sweden T +46(0)36 37 63 00	<b>ROM</b>	<b>ROMIB S.R.L.</b> str. Poligonului nr. 5 - 7 100070 Ploiești ,judet Prahova T +40-344801240 F +40-344801239	<b>CH</b>	<b>J. WAGNER AG</b> Industriestraße 22 9450 Altstätten T +41 71 - 7 57 22 11 F +41 71 - 7 57 23 23
<b>E</b> <b>P</b>	<b>MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L.</b> C/ Méjico nº 6 Pol. El Descubrimiento 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T 902 199 021 / 91 879 72 00 F 91 883 19 59	<b>AUS</b>	<b>WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,</b> 14-16 Kevlar Close Braeside, VIC 3195 T +61 3 95 87 -20 00 F +61 3 95 80 -91 20	<b>I</b>	<b>FHC SRL</b> Via Stazione 94, 26013 Crema (CR) T 0373 204839 F 0373 204845